



OBSAH BEZPEČNOSTNÉHO BULLETINU

Č.	Identifikátor	Dôležitosť	CVSS Skóre
01.	Implementácie OMG DDS - viacero bezpečnostných zraniteľností	Vysoká	8.6
02.	Philips IntelliBridge EC 40 a EC 80 Hub produkty - dve bezpečnostné zraniteľnosti	Vysoká	8.1
03.	FATEK Automation WinProladder produkt - dve bezpečnostné zraniteľnosti	Vysoká	7.8
04.	WECON PLC Editor - dve bezpečnostné zraniteľnosti	Vysoká	7.8
05.	Siemens SENTRON powermanager - bezpečnostná zraniteľnosť	Vysoká	7.8
06.	Mitsubishi Electric produkty - bezpečnostná zraniteľnosť	Vysoká	7.5



Dôležitosť	<input type="checkbox"/> Nízka	<input type="checkbox"/> Stredná	<input checked="" type="checkbox"/> Vysoká	<input type="checkbox"/> Kritická	CVSS skóre: 8.6
Klasifikácia	<input checked="" type="checkbox"/> Neutajované / TLP(CLEAR)		<input type="checkbox"/> Vyhradené	<input type="checkbox"/> Dôverné	<input type="checkbox"/> Tajné
Kód sektora (dopad)					

Identifikátor

Implementácie OMG DDS - viacero bezpečnostných zraniteľností

Popis

Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o zraniteľnostiach vo viacero implementáciách Object Management Group (OMG) Data Distribution Service (DDS).

Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne vytvorených paketov, získať neoprávnený prístup k citlivým údajom, vykonať neoprávnené zmeny v systéme a spôsobiť znepřístupnenie služby.

Dátum prvého zverejnenia varovania

19.11.2021

CVE

CVE-2021-38423, CVE-2021-38425, CVE-2021-38427, CVE-2021-38429, CVE-2021-38433, CVE-2021-38435, CVE-2021-38439, CVE-2021-38441, CVE-2021-38443, CVE-2021-38445, CVE-2021-38447, CVE-2021-38487, CVE-2021-43547

Zasiahnuté systémy

Eclipse CycloneDDS vo verzii staršej ako 0.8.0

eProsima Fast DDS vo verzii staršej ako 2.4.0 (#2269)

GurumNetworks GurumDDS všetky verzie

Object Computing, Inc. (OCI) OpenDDS vo verzii staršej ako 3.18.1

Real-Time Innovations (RTI) Connex DDS Professional a Connex DDS Secure vo verzii staršej ako 6.1.1

RTI Connex DDS Micro vo verzii staršej ako 3.0.0 (vrátane)

TwinOaks Computing CoreDX DDS vo verzii staršej ako 5.9.1

Následky

Neoprávnený prístup k citlivým údajom

Neoprávnená zmena v systéme

Znepřístupnenie služby

Odporúčania

Administrátorom a používateľom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.

Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.

Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.

Zdroje

<https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-315-02>



Dôležitosť	<input type="checkbox"/> Nízka	<input type="checkbox"/> Stredná	<input checked="" type="checkbox"/> Vysoká	<input type="checkbox"/> Kritická	CVSS skóre: 8.1
Klasifikácia	<input checked="" type="checkbox"/> Neutajované / TLP(CLEAR)		<input type="checkbox"/> Vyhradené	<input type="checkbox"/> Dôverné	<input type="checkbox"/> Tajné
Kód sektora (dopad)					

Identifikátor

Philips IntelliBridge EC 40 a EC 80 Hub produkty - dve bezpečnostné zraniteľnosti

Popis

Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o zraniteľnostiach produktov IntelliBridge EC 40 a EC 80 Hub od spoločnosti Philips.

Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje neautentifikovanému útočníkovi, ktorý sa nachádza v rovnakom sieťovom segmente vykonať neoprávnené zmeny v systéme a spôsobiť znepřístupnenie služby.

Dátum prvého zverejnenia varovania

18.11.2021

CVE

CVE-2021-32993, CVE-2021-33017

Zasiiahnuté systémy

IntelliBridge EC 40 Hub vo verzii staršej ako C.00.04 (vrátane)

IntelliBridge EC 80 Hub vo verzii staršej ako C.00.04 (vrátane)

Následky

Neoprávnená zmena v systéme

Znepřístupnenie služby

Odporúčania

Administrátorom odporúčame sledovať stránku výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.

Výrobca odporúča do vydania bezpečnostnej aktualizácie prevádzkovať všetky nasadené a podporované produkty v rámci špecifikácií autorizovaných spoločnosťou Philips.

Zdravotnícke zariadenia a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.

Zdroje

<https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsma-21-322-01>

<https://www.securityweek.com/philips-working-patches-vulnerabilities-found-medical-products>



Dôležitosť	<input type="checkbox"/> Nízka	<input type="checkbox"/> Stredná	<input checked="" type="checkbox"/> Vysoká	<input type="checkbox"/> Kritická	CVSS skóre: 7.8
Klasifikácia	<input checked="" type="checkbox"/> Neutajované / TLP(CLEAR)		<input type="checkbox"/> Vyhradené	<input type="checkbox"/> Dôverné	<input type="checkbox"/> Tajné
Kód sektora (dopad)					

Identifikátor

FATEK Automation WinProladder produkt - dve bezpečnostné zraniteľnosti

Popis

Spoločnosť FATEK Automation vydala bezpečnostnú aktualizáciu na produkt WinProladder, ktorá opravuje dve bezpečnostné zraniteľnosti.

Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje lokálnemu, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne vytvoreného súboru, vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.

Dátum prvého zverejnenia varovania

16.11.2021

CVE

CVE-2021-43554, CVE-2021-43556

Zasiahnuté systémy

WinProladder vo verzii staršej ako 3.30_24518 (vrátane)

Následky

Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému

Odporúčania

Administrátorom odporúčame sledovať stránku výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.

Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.

Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky.

Administrátorom odporúčame limitovať prístup k administratívnejmu rozhraniu a jeho funkciám zavedením zoznamu pre riadenie prístupov (ACL).

Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.

Zdroje

<https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-320-01>



Dôležitosť	<input type="checkbox"/> Nízka	<input type="checkbox"/> Stredná	<input checked="" type="checkbox"/> Vysoká	<input type="checkbox"/> Kritická	CVSS skóre: 7.8
Klasifikácia	<input checked="" type="checkbox"/> Neutajované / TLP(CLEAR)		<input type="checkbox"/> Vyhradené	<input type="checkbox"/> Dôverné	<input type="checkbox"/> Tajné
Kód sektora (dopad)					

Identifikátor

WECON PLC Editor - dve bezpečnostné zraniteľnosti

Popis

Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o zraniteľnostiach produktu PLC Editor od spoločnosti WECON.

Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje lokálnemu, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne vytvorenej požiadavky, vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.

Dátum prvého zverejnenia varovania

11.11.2021

CVE

CVE-2021-42705, CVE-2021-42707

Zasiahnuté systémy

PLC Editor vo verzii staršej ako 1.3.8 (vrátane)

Následky

Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému

Odporúčania

Administrátorom odporúčame sledovať stránku výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.

Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.

Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky.

Administrátorom odporúčame limitovať prístup k administratívnejmu rozhraniu a jeho funkciám zavedením zoznamu pre riadenie prístupov (ACL).

Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.

Zdroje<https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-315-01>



Dôležitosť	<input type="checkbox"/> Nízka	<input type="checkbox"/> Stredná	<input checked="" type="checkbox"/> Vysoká	<input type="checkbox"/> Kritická	CVSS skóre: 7.8
Klasifikácia	<input checked="" type="checkbox"/> Neutajované / TLP(CLEAR)		<input type="checkbox"/> Vyhradené	<input type="checkbox"/> Dôverné	<input type="checkbox"/> Tajné
Kód sektora (dopad)					

Identifikátor

Siemens SENTRON powermanager - bezpečnostná zraniteľnosť

Popis

Spoločnosť Siemens vydala bezpečnostnú aktualizáciu na produkt SENTRON powermanager, ktorá opravuje bezpečnostnú zraniteľnosť.

Bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje lokálnemu, autentifikovanému útočníkovi s právomocami používateľa vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.

Dátum prvého zverejnenia varovania

11.11.2021

CVE

CVE-2021-37207

Zasiahnuté systémy

SETRON powermanager vo verzii staršej ako V3.6 HF1 Security Patch

Následky

Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému

Odporúčania

Administrátorom a používateľom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.

Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.

Administrátorom odporúčame limitovať prístup k administratívne rozhraniu a jeho funkciám zavedením zoznamu pre riadenie prístupov (ACL).

Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.

Zdroje

<https://support.industry.siemens.com/cs/document/64850998/powermanager-v3-6-hf1?dti=0&lc=en-WW>

<https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-315-10>



Dôležitosť	<input type="checkbox"/> Nízka	<input type="checkbox"/> Stredná	<input checked="" type="checkbox"/> Vysoká	<input type="checkbox"/> Kritická	CVSS skóre: 7.5
Klasifikácia	<input checked="" type="checkbox"/> Neutajované / TLP(CLEAR)		<input type="checkbox"/> Vyhradené	<input type="checkbox"/> Dôverné	<input type="checkbox"/> Tajné
Kód sektora (dopad)					

Identifikátor

Mitsubishi Electric produkty - bezpečnostná zraniteľnosť

Popis

Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o zraniteľnostiach produktov spoločnosti Mitsubishi Electric.

Bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne vytvorených paketov, vykonať neoprávnené zmeny v systéme.

Dátum prvého zverejnenia varovania

16.11.2021

CVE

CVE-2021-20601

Zasiahnuté systémy

GT27 všetky verzie
GT25 všetky verzie
GT23 všetky verzie
GT21 všetky verzie
GS21 všetky verzie
GT SoftGOT2000 všetky verzie

Následky

Neoprávnená zmena v systéme

Odporúčania

Administrátorom odporúčame sledovať stránku výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.

Výrobca odporúča ako dočasnú mitigáciu zapnúť funkcionality filtrovania IP adries podľa postupu uvedeného na webovej adrese:

https://www.mitsubishielectric.com/en/psirt/vulnerability/pdf/2021-018_en.pdf

Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.

Zdroje

<https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-320-02>

https://www.mitsubishielectric.com/en/psirt/vulnerability/pdf/2021-018_en.pdf